

598-3

09/21

Montageanleitung

(bitte zusammen mit Kaufbeleg aufbewahren)

Assembly instructions


(please retain and file together with the purchase receipt)

Notice de montage



(à conserver et à accrocher impérativement avec le justificatif d'achat)

Montagehandling

(samen met de aankoopfactuur in ieder geval bewaren)

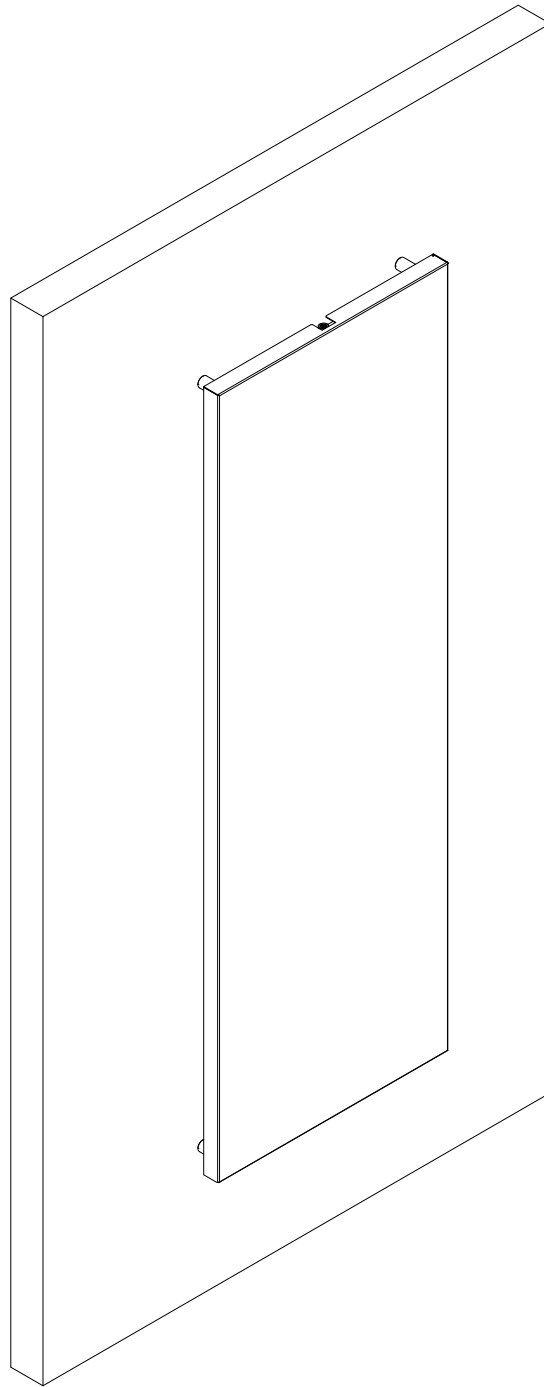


- Ⓓ Produktübersicht
- ⒼⒷ product overview
- Ⓕ aperçu produit
- ⒸⓁ productoverzicht

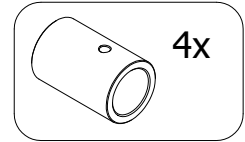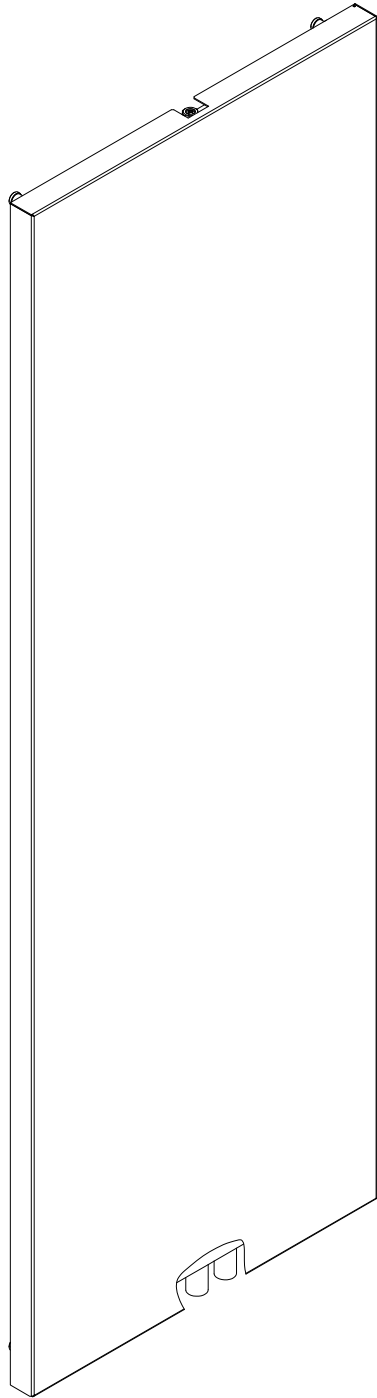


4x



 4x




4x

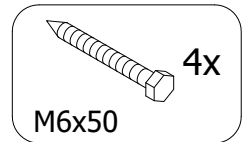


4x

 
M6x50



4x







 


4x

 


1x

Benötigtes Werkzeug / Tool needed / outillage nécessaire / Benodigd gereedschap

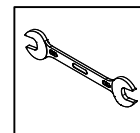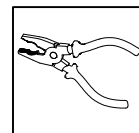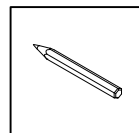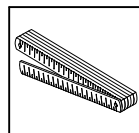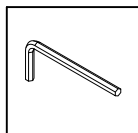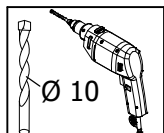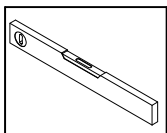


- Ⓓ Heizkörperdimensionen
- ⒼⒷ Radiator dimensions
- Ⓕ Dimensions du radiateur
- Ⓒ Radiatorafmetingen

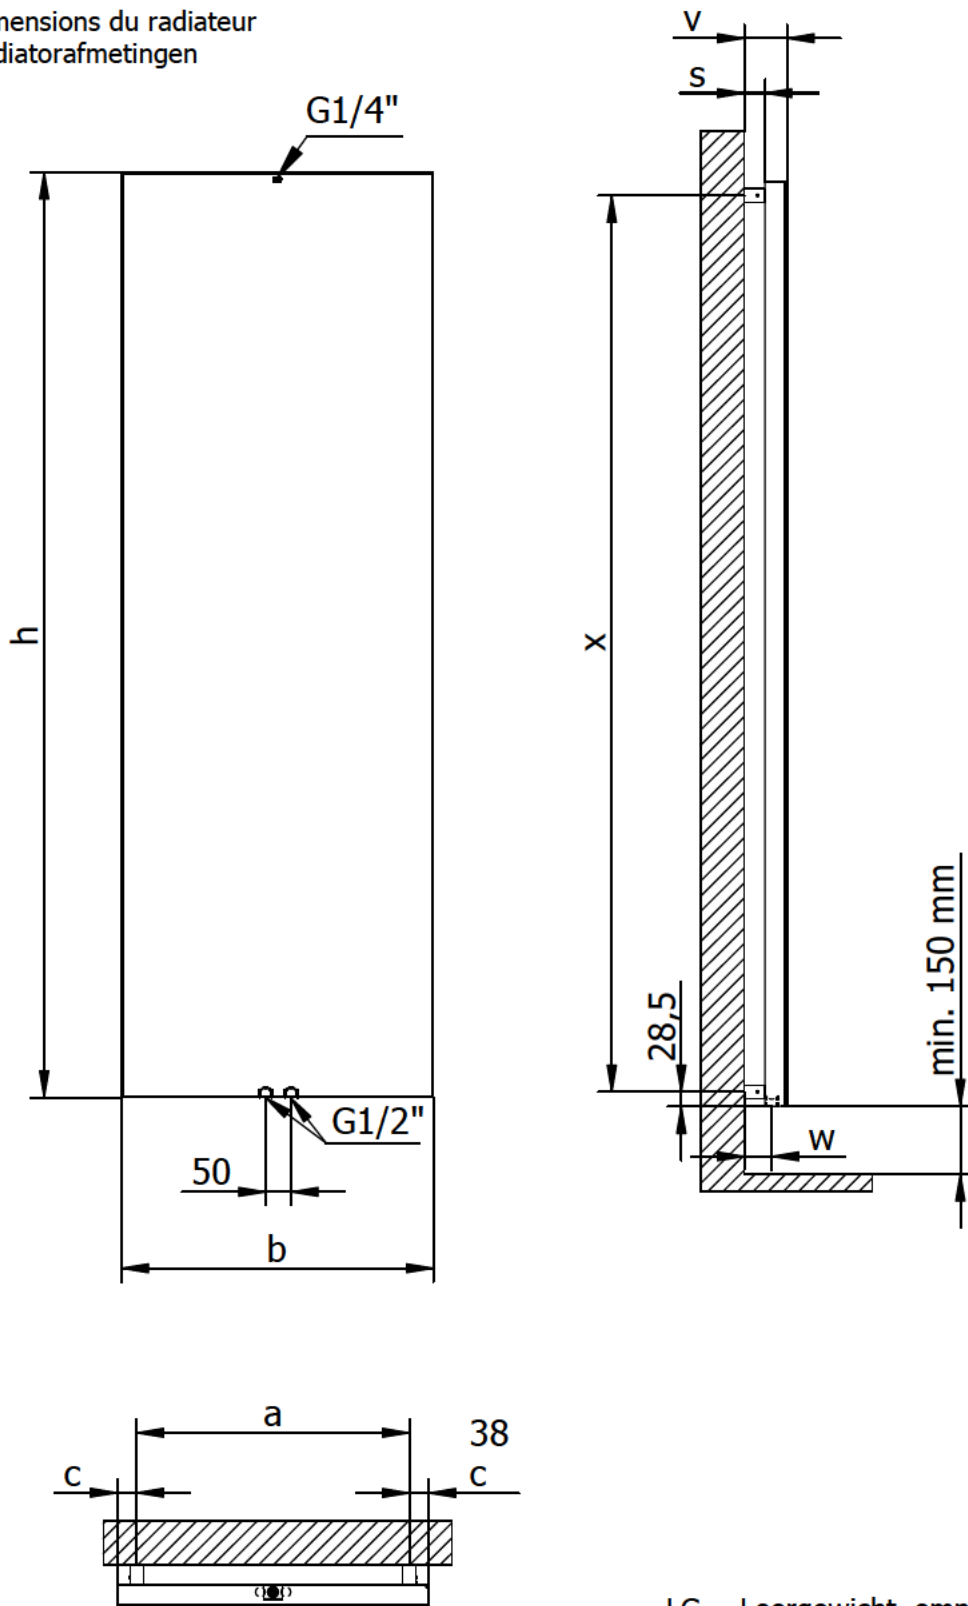


LG = Leergewicht, empty weight,
poids à vide, leergewicht,
F = Füllvolumen, filling volume,
volume de remplissage, vulhoeveelheid,




h	b	x	w	s	v	a	c	LG (kg)	F (L)	Watt
1806	456	1750	54-64	40-50	80-90	380	38	31,5	9,1	771
1806	608	1750	54-64	40-50	80-90	532	38	23,6	6,8	1027

1


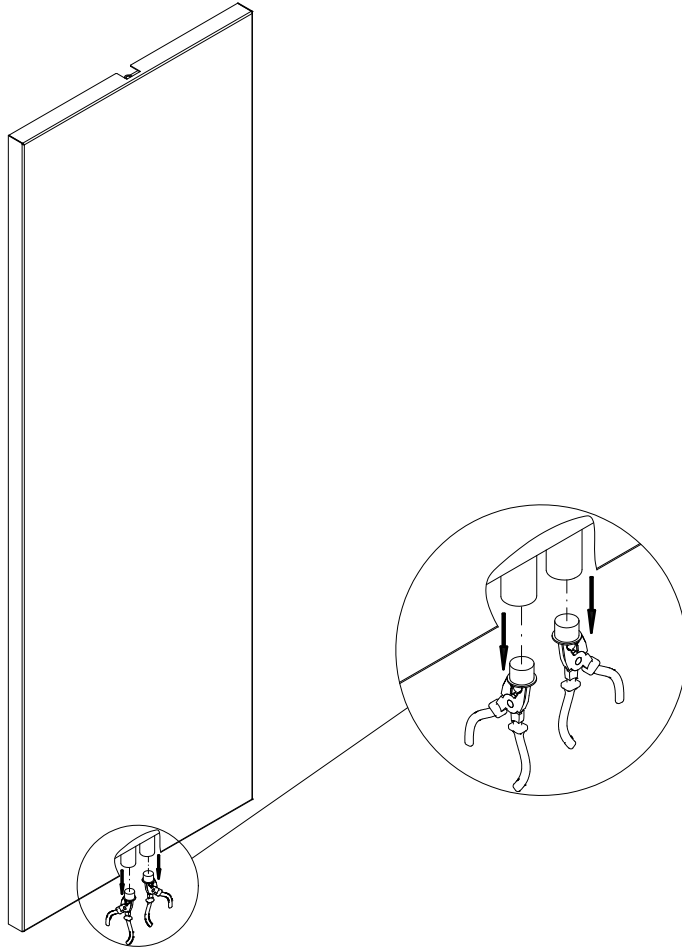


2

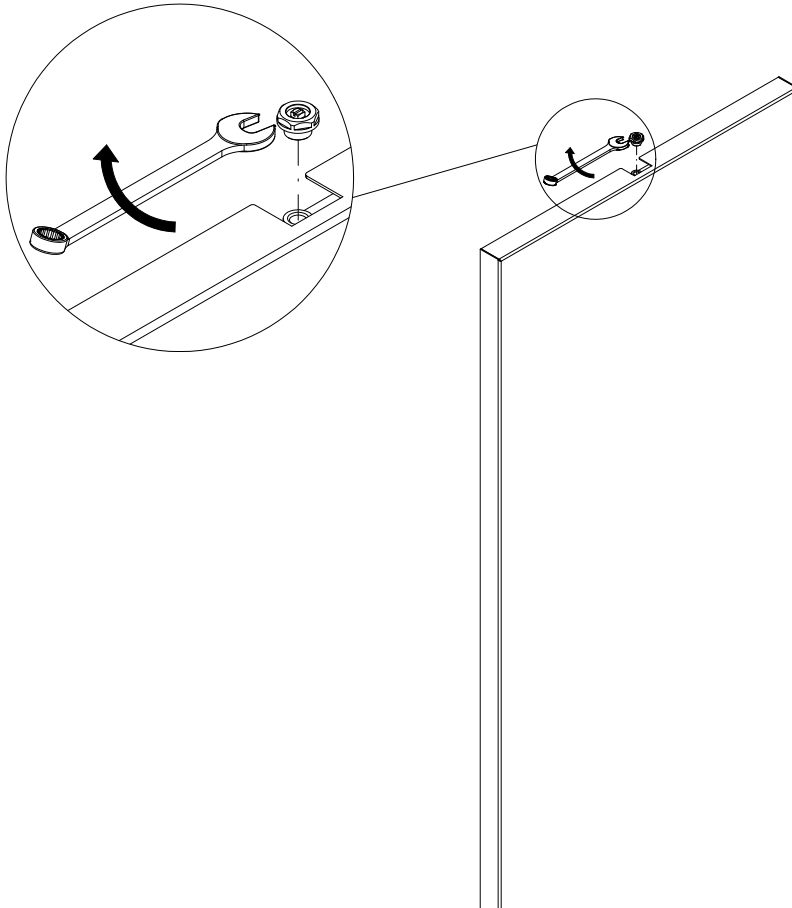


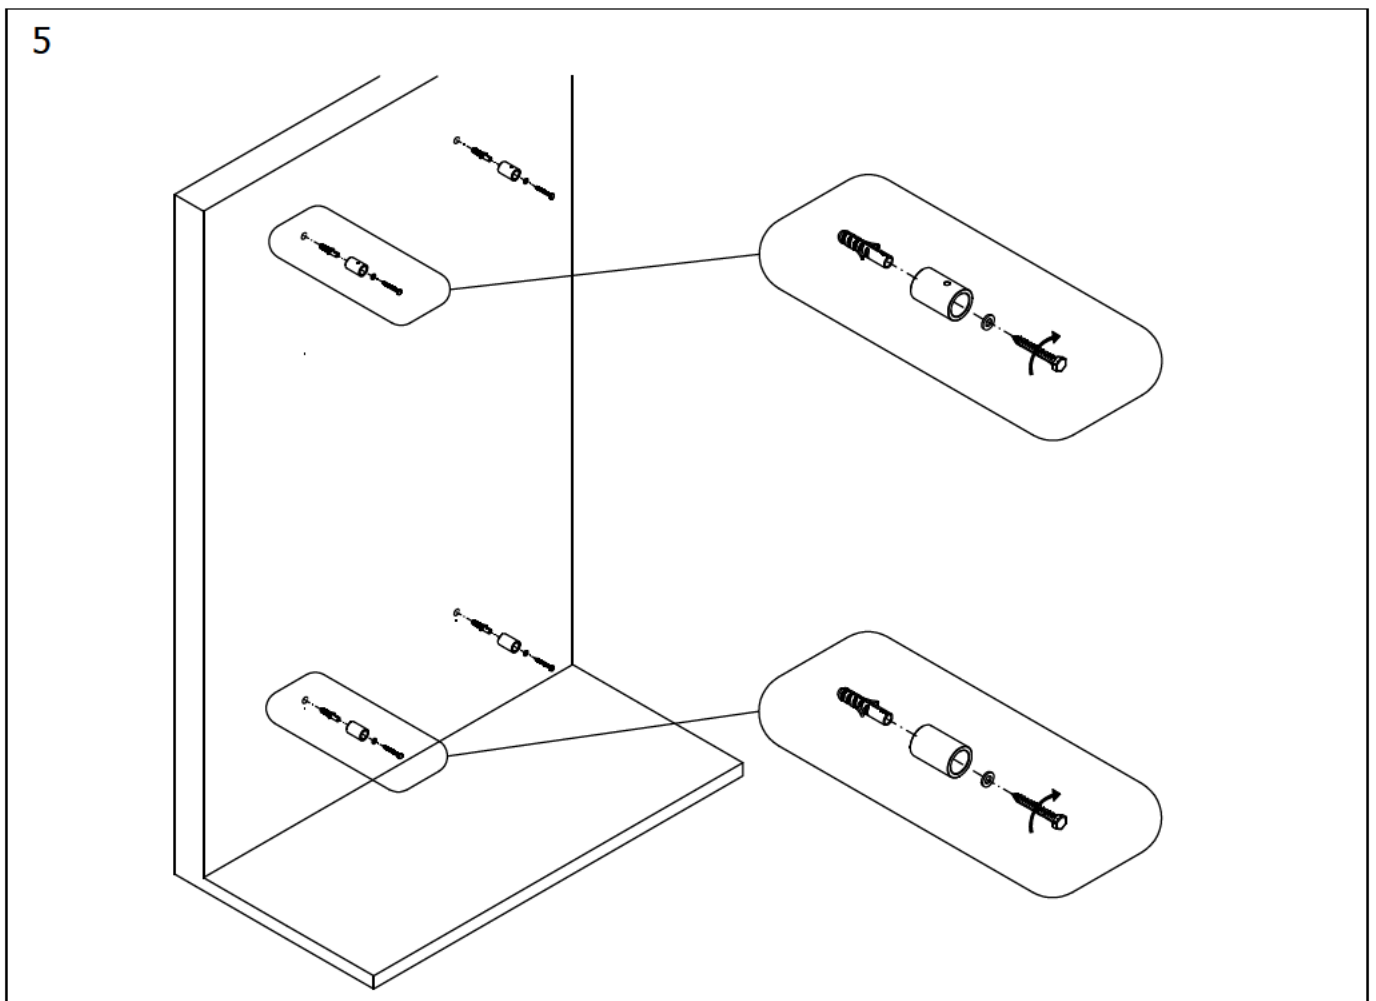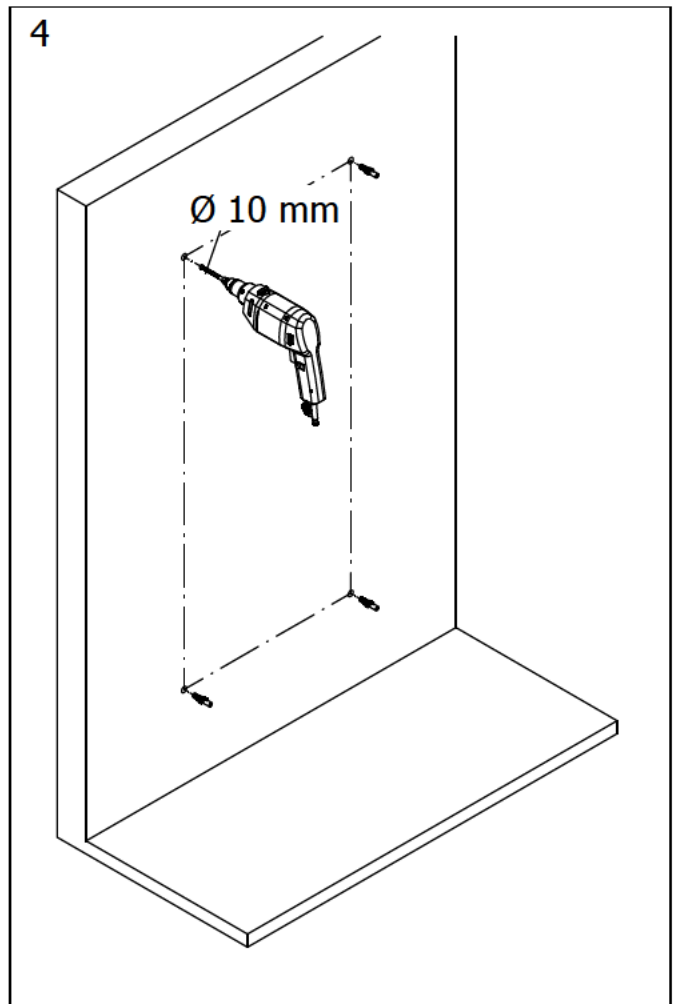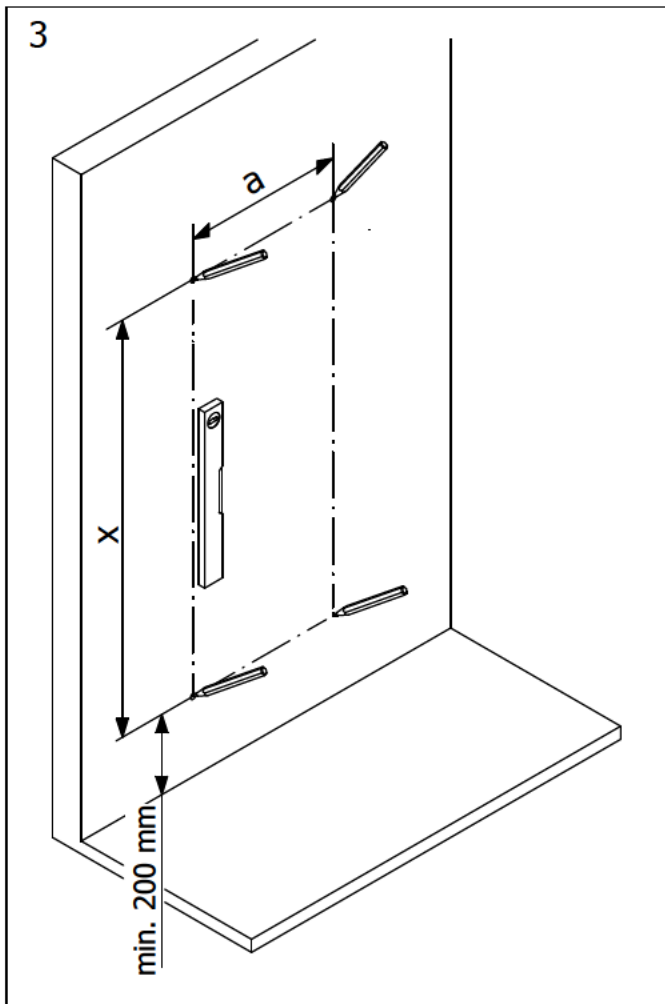


6

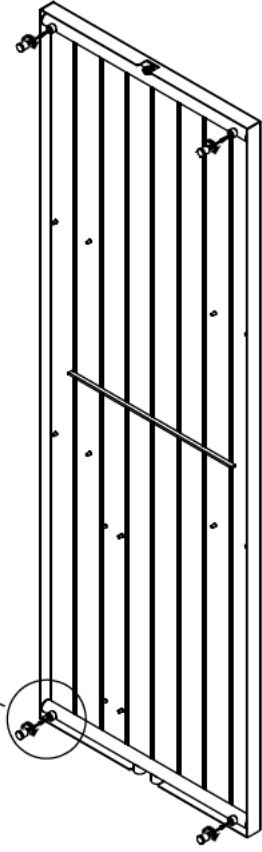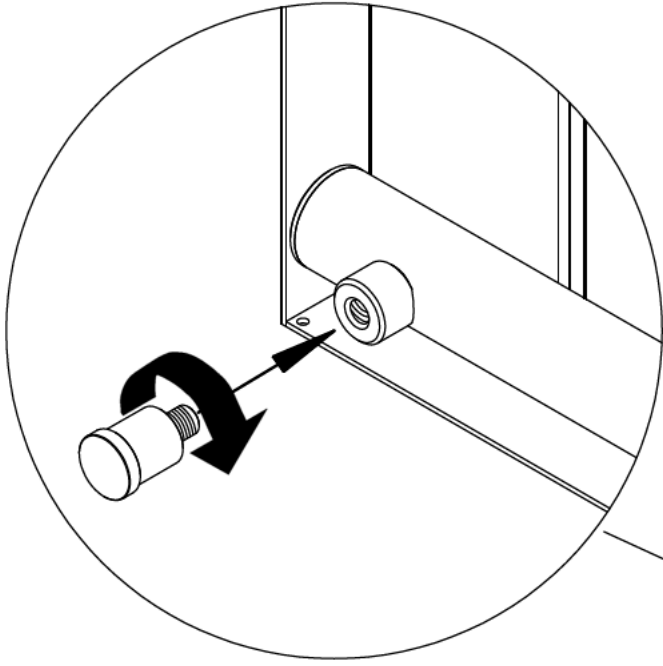

7

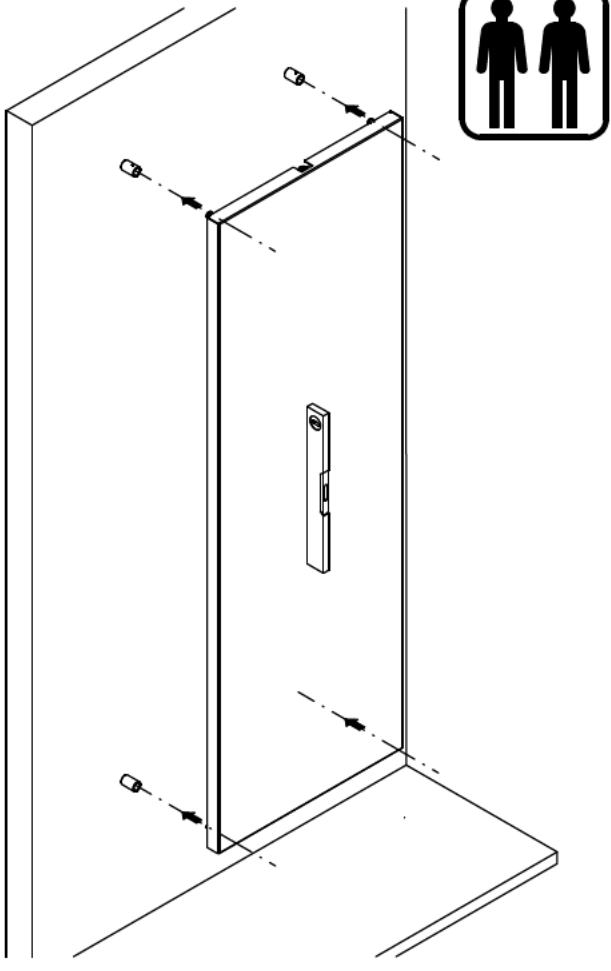

8

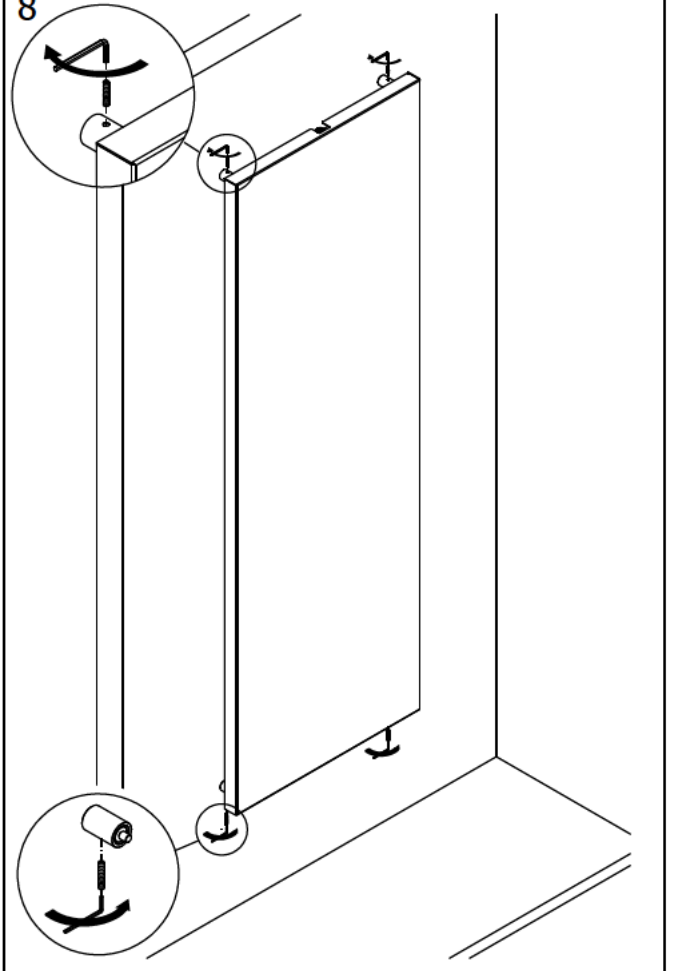





FAQ

Störung	Ursache	Fehlersuche (Eingrenzung)	Abhilfe
Der Heizkörper wird nicht oder nur leicht warm.	gestörte Zirkulation	Luft im Heizkörper Anschlussituation (Vorlauf / Rücklauf) Heizkörper ist unterversorgt	Entlüften Sie den Heizkörper. Prüfen Sie, ob der Vorlauf / Rücklauf korrekt angeschlossen ist. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch.
Der Heizkörper macht Geräusche.	gestörte Zirkulation Anlagendruck / Versorgungsleistung gestört	Luft im Heizkörper Ventil regelt nicht Voreinstellung der Ventile	Entlüften Sie den Heizkörper. Prüfen Sie die Ventile und den Thermostatkopf. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch.
Der Heizkörper knackt in der Aufheiz- und Abkühlphase.	Ausdehnungsgeräusche bei Temperaturanstieg- bzw. Abfall, Spannungen im System		Hier liegt keine Gefahr vor und es ist keine Handlung erforderlich.
Der Heizkörper weist Mängel in der Montage oder in der Optik auf.			Wenden Sie sich an den Vertreter des Produktes.
Der Heizkörper soll mit einem Heizkostenverteiler ausgestattet werden.			Wenden Sie sich an den Hersteller des Heizkostenverteilers.

Problem	Reason	Trouble-shooting	Remedy
The radiator is luke warm	circulation blocked	Air in the radiator Connection issue (reverse in/out flow) Radiator needs bleeding	Bleed the radiator Check the non return valve is connected properly Perform a hydraulic balancing
The radiator makes unusual noises	circulation blocked system pressure incorrect - adjust accordingly	Air in the radiator Valve not regulating Faulty valves	Bleed the radiator Check the valves and thermostatic control Perform a hydraulic balancing
The radiator "pulses" in the heating and cooling mode.	Expansion noises when using a heating rod or particles are circulating in the system.		Here, there is no risk and no action required.
The radiator has visual impairments/defects			Please contact the retailer of the product.
The radiator should be equipped with a thermostatic control or heating rod.			Contact the manufacturer of the thermostatic control or heating rod.

Dysfonctionnement	Cause(s)	Détection des erreurs	Solution(s) Proposée(s)
Le radiateur ne chauffe pas ou très peu.	circulation bloquée	présence d'air dans le radiateur problème de connexion du circulateur alimentation insuffisante	purger le radiateur. vérifier si le clapet de retenue a été installé correctement. effectuer un équilibrage hydraulique.
Le radiateur fait un bruit anormal.	circulation bloquée pression / alimentation incorrecte	présence d'air dans le radiateur la vanne thermostatique ne régule pas. paramétrage de la vanne thermostatique.	purger le radiateur. vérifier la vanne et la tête thermostatique. effectuer un équilibrage hydraulique.
Craquement lors de la chauffe ou refroidissement du radiateur.	Bruits provoqués par la dilation des tuyaux lors de la chauffe, refroidissement, ou par des tensions au coeur du système.		Aucun danger, aucune action n'est nécessaire.
Le radiateur présente un défaut technique ou optique.			Prendre contact avec votre revendeur.
Le radiateur doit être équipé d'un système de répartiteur de frais de chauffage.			Prendre contact avec votre fournisseur d'énergie.

storing	oorzaak	storingzoeken (beperking)	oplossing
De radiator wordt niet of slechts gedeeltelijk warm.	onderbroken circulatie	lucht in de radiator verwisseling aanvoer/retour) watertoevoer naar radiator is te gering	ontlucht de radiator. controleer of aanvoer/retour juist is aangesloten. maak een hydraulisch vergelijk.
De radiator maakt geruis.	gestoorde circulatie installatiedruk / verzorgingscapaciteit onvoldoende	lucht in de radiator radiatorkraan regelt niet juist. voorstelling van radiatorkraan niet juist.	ontlucht de radiator. controleer de radiatorkraan en thermostaatkop. maak een hydraulisch vergelijk.
De radiator "knakt" bij het warmworden en afkoelen.	Uitzettingsgeluiden bij temperatuurstijging resp. afkoeling, spanning in het systeem.		Hier bestaat geen gevaar en is geen ingreep noodzakelijk.
De radiator heeft onvolkomenheden bij de montage of optisch.			Neem contact op met de verkoper van het product.
De radiator moet worden voorzien van een warmtekostenverdelers.			Neem contact op met de fabrikant van de warmteleverancier.

			
1015	1015	1015	1015
HSK Duschkabinenbau KG Zum Hohlen Morgen 22 59939 Olsberg Germany	HSK Duschkabinenbau KG Zum Hohlen Morgen 22 59939 Olsberg Germany	HSK Duschkabinenbau KG Zum Hohlen Morgen 22 59939 Olsberg Germany	HSK Duschkabinenbau KG Zum Hohlen Morgen 22 59939 Olsberg Germany
17 Heizkörper aus Stahl ATEL ER LINE 8744180; 8746180	17 steel radiator ATEL ER LINE 8744180; 8746180	17 Radiateur en acier ATELIER L NE 8744180; 8746180	17 Stalen radiator ATELIER L NE 8744180; 8746180
EN 442-1: 2014 LE/HSK-Nr.02 A/2019-01 In Heizsystemen in Gebäuden Brandverhalten: A1 Druckdichtigkeit: - keine Undichtigkeit bei 1,3 x MOP - Maximaler Betriebsdruck (MOP) 500 kPa Druckfestigkeit: - kein Riss bei 1,69 x MOP - Maximaler Betriebsdruck (MOP) 500 kPa Oberflächentemperatur: bis +95 C Nennwärmeleistung: - 1806x456 mm: $\Phi 30 = 408 \text{ W}$; $\Phi 50 = 771 \text{ W}$ - 1806x608 mm: $\Phi 30 = 544 \text{ W}$; $\Phi 50 = 1027 \text{ W}$ Kennlinie: - 1806x456 mm: $\Phi = 5,9071^* \Delta T^{1.2 \ 51}$ - 1806x608 mm: $\Phi = 7,8761^* \Delta T^{1.2 \ 51}$ Beständigkeit: Korrosionsbeständigkeit: keine Korrosion nach 100 h Feuchtigkeit Beständigkeit gegen kleinere Stoßbeschädigungen: Klasse 0	EN 442-1: 2014 LE/HSK-Nr.02 A/2019-01 Heating systems in buildings Fire behaviour: A1 Pressure tightness: - no leakage at 1,3 x MOP - Maximum operating pressure (MOP) 500 kPa Resistance to pressure: - no breakage at 1,69 x MOP - Maximum operating pressure (MOP) 500 kPa Surface temperature: Maximum +95 C Rated thermal output: - 1806x456 mm: $\Phi 30 = 408 \text{ W}$; $\Phi 50 = 771 \text{ W}$ - 1806x608 mm: $\Phi 30 = 544 \text{ W}$; $\Phi 50 = 1027 \text{ W}$ Characteristic curve: - 1806x456 mm: $\Phi = 5,9071^* \Delta T^{1.2 \ 51}$ - 1806x608 mm: $\Phi = 7,8761^* \Delta T^{1.2 \ 51}$ Durability as: Resistance against corrosion: no corrosion after 100 h humidity Resistance against minor impact: Class 0	EN 442-1: 2014 LE/HSK-Nr.02 A/2019-01 Pour les systèmes de chauffage central des bâtiments résidentiels Comportement au feu: A1 Etanchéité à la pression: - pas de fuite à 1,3 x MOP - Pression de service Maxi. Autorisée (MOP) 500 kPa Résistance à la pression: - Pas de fissure à 1,69 x MOP - Pression de service Maxi. Autorisée (MOP) 500 kPa Température de surface: jusqu'à +95 C Puissance thermique nominale : - 1806x456 mm: $\Phi 30 = 408 \text{ W}$; $\Phi 50 = 771 \text{ W}$ - 1806x608 mm: $\Phi 30 = 544 \text{ W}$; $\Phi 50 = 1027 \text{ W}$ Courbe caractéristique: - 1806x456 mm: $\Phi = 5,9071^* \Delta T^{1.2 \ 51}$ - 1806x608 mm: $\Phi = 7,8761^* \Delta T^{1.2 \ 51}$ Résistance: Résistance à la corrosion : aucune apparition de corrosion après 100 h de test en milieu humide Résistance aux légers impacts : Degré 0	EN 442-1: 2014 LE/HSK-Nr.02 A/2019-01 In verwarmingsinstallaties in gebouwen Brandgedrag: A1 Drukresistentie: - geen lekkage bij 1,3 x MOP - Maximale bedrijfsdruk (MOP) 500 kPa Drukvastheid: - scheurt niet bij 1,69 x MOP - Maximale bedrijfsdruk (MOP) 500 kPa Oppervlakte temperatuur: tot +95 C Nominale warmteafgifte: - 1806x456 mm: $\Phi 30 = 408 \text{ W}$; $\Phi 50 = 771 \text{ W}$ - 1806x608 mm: $\Phi 30 = 544 \text{ W}$; $\Phi 50 = 1027 \text{ W}$ Kenmerkende curve: - 1806x456 mm: $\Phi = 5,9071^* \Delta T^{1.2 \ 51}$ - 1806x608 mm: $\Phi = 7,8761^* \Delta T^{1.2 \ 51}$ Resistentie: Corrosie resistentie: geen corrosie na 100u vochtigheid Resistentie tegen kleinere stootbeschadigingen: Klasse 0



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



Ersatzteilbestellung:
Fax 02962 / 972-4260



Allgemeine technische Probleme:
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de